



«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам визуального обследования балок чердачного перекрытия
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск,
ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и
необходимости проведения капитального ремонта**

Шифр 219-24-ОР

г. Красноярск, 2024 г.



«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «НТП»

А.В. Шадрин

«30» января 2024 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам визуального обследования балок чердачного перекрытия
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск,
ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и
необходимости проведения капитального ремонта**

Шифр 219-24-ОР

Главный специалист

/М.Е. Яськов/



Инженер

/Д.Е. Яковлев/

г. Красноярск, 2024 г.

Содержание

1. Введение	4
1.1 Методика проведения работ	4
2. Краткая техническая характеристика объекта.....	6
2.1 Фотофиксация объекта.....	7
3. Категории оценки технического состояния строительных конструкций	9
4. Результаты обследования балок чердачного перекрытия	10
4.1 Фотофиксация дефектов	12
5. Выводы и рекомендации	21
6. Литература.....	22
7. Копия выписки СРО	23
8. Графические приложения	25

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	
219-24-OP									
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Визуальное обследование балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта				
Глав. спец.		Яськов							
Инженер		Яковлев							
					ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»				
Н. контр.		Шадрин							

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам визуального обследования балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и необходимости переносов сроков капитального ремонта

1. Адрес объекта	г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2
2. Время проведения обследования	Ноябрь 2024 г.
3. Организация, проводившая обследование	ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)	Многokвартирный жилой дом
5. Тип проекта объекта	Нет данных
6. Проектная организация, проектировавшая объект	Не установлена
7. Строительная организация, возводившая объект	Нет данных
8. Год возведения объекта	1955
9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных
10. Собственник объекта	Собственники жилых и нежилых помещений МКД
11. Форма собственности объекта	Частная, общедомовая
12. Конструктивный тип объекта	Стеновой
13. Число этажей	Переменной этажности (4, 5) и подвал
14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся
15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся
16. Установленная категория технического состояния строительных конструкций чердачного перекрытия	Ограниченно-работоспособное с возможным переходом в аварийное

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-OP

Лист

3

1. Введение

Данная работа выполнена на основании:

- 1. Договор № 219 от 28.10.2024 г., заключенный между ООО «НТП» и ООО УК «Согласие».
- 2. Выписка № 2460113617-20241118-0432 от 18 ноября 2024 г. из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах (№ И-047-002460113617-0055).

Цель обследования:

- Оценка технического состояния балок чердачного перекрытия.
- Определить возможность безопасной эксплуатации и необходимости в проведении капитального ремонта.

Предоставленная документация:

- Заключение по результатам визуального обследования строительных конструкций крыши жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и необходимости переносов сроков капитального ремонта (Шифр 159-24-ОР), выполненное специалистами ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» в июле 2024 г.
- Технический паспорт многоквартирного жилого дома (позтажные планы БТИ).

Исполнители:

- Визуальное обследование балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 провели:
- Главный специалист – Яськов М.Е.
 - Инженер – Яковлев Д.Е.

Настоящее заключение составлено с учетом требований строительных норм и правил, положений инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования.

1.1 Методика проведения работ

Обследование строительных конструкций проводилось визуальным методом в ноябре 2024 г., в соответствии требованиям ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений» и др. нормативными документами.

Оценка технического состояния строительных конструкций по результатам проведённого обследования выполнена в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», по предоставленным в нём характеристикам, соответствующим определенным категориям технического состояния.

Регламентированные ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» категории технического

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	219-24-ОР	Лист 4
-----	------	----------	-------	-----	-----------	-----------

состояния строительных конструкций представлены в разделе 3 настоящего заключения.

Перечень приборов и инструментов, использованных в работе, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень приборов и инструментов, использованных в работе

№ п/п	Наименование
1	Цифровая фотокамера OLIMPUS C-720
2	Лазерный дальномер Leica DISTO A5
3	Рулетки металлические длиной 3 и 5 м, ГОСТ 7502-98
4	Лазерный нивелир

Объект обследования:

Балки чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2.

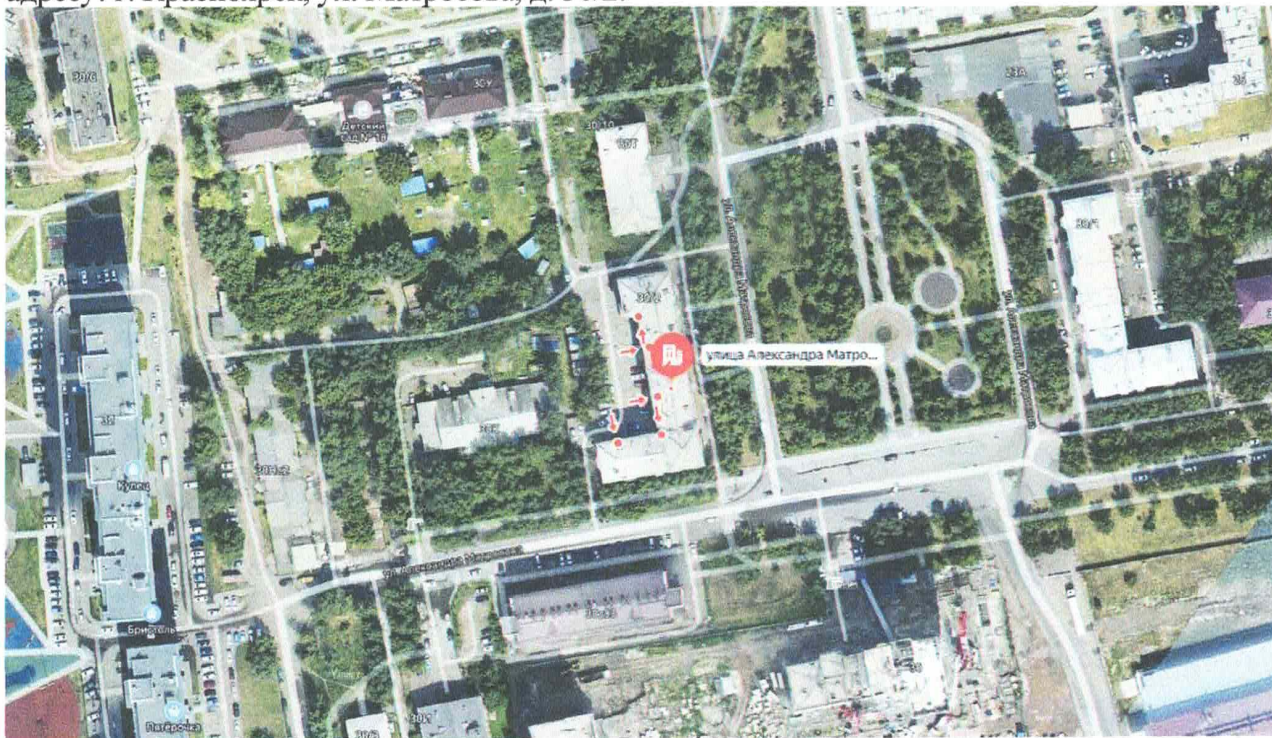


Рис. 1.1 – Ситуационный план расположения объекта

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
-----	------	----------	-------	-----

219-24-ОР

Лист

5

2. Краткая техническая характеристика объекта

Обследуемый кирпичный переменной этажности (4 и 5 этажей) жилой дом Г-образной формы в плане с размером по наружным стенам 35,2×69,5 м м расположен по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2. Год постройки – 1955 г.

Технические характеристики здания:

- Конструктивная система здания – стеновая. Конструктивная схема здания – с поперечными и продольными несущими стенами и внутренними кирпичными столбами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен здания и дисков перекрытий.
- Фундамент – бетонный ленточный.
- Стены – кирпичные наружные толщиной 770 мм, внутренние 380 мм.
- Перекрытия – деревянные щиты наката по деревянным балкам, над лестничными клетками из сборных железобетонных плит.
- Перегородки – деревянные оштукатуренные.
- Лестницы – из сборных ж.б. ступеней по стальным косоурам и железобетонные площадки по стальным балка.
- Крыша – многоскатная чердачная, с кровлей из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропильным конструкциям. Водосток – наружный организованный.
- Инженерные коммуникации – здание оборудовано системами теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Все коммуникации подключены к централизованным городским сетям.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

6

2.1 Фотофиксация объекта



Фото 1. Общий вид части дворового фасада многоквартирного жилого дома.



Фото 2. Общий вид части дворового фасада многоквартирного жилого дома.



Фото 3. Общий вид части дворового фасада многоквартирного жилого дома.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит. Изм. № докум. Подп. Дат

219-24-ОР

Лист

7



Фото 4. Общий вид торцевого фасада многоквартирного жилого дома.

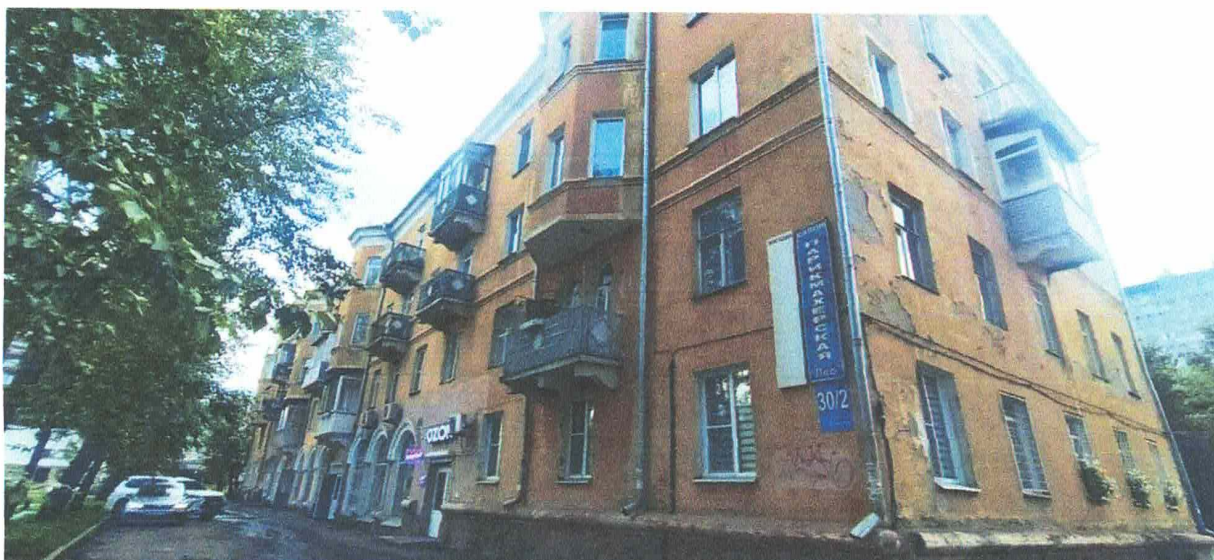


Фото 5. Общий вид торцевого и главного фасадов многоквартирного жилого дома.

219-24-OP

Лист

8

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит. Изм. № докум. Подп. Дат

3. Категории оценки технического состояния строительных конструкций

В соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» установлены следующие категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом:

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и/или характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

9

4. Результаты обследования балок чердачного перекрытия

Визуальное обследование балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 проводилось в ноябре 2024 года.

Конструктивные решения:

Деревянные балки перекрытия сечением 220(н)х105 мм. черепные бруски сечением 50(н)х45 мм. Балки расположены с шагом 820-1100 мм в поперечном и продольном направлениях в зависимости от расположения несущих стен. Деревянные щиты, уложенные на черепные бруски балок, выполнены из досок толщиной 50 мм и поперечных досок толщиной 25 мм. Утепление чердачного перекрытия выполнено шлаковой засыпкой толщиной 170-230 мм. Пароизоляция выполнена слоем глины толщиной 40 мм, в местах, где были заменены балки перекрытия пароизоляция выполнена из рубероида.

Выявленные дефекты:

- Многочисленные участки со следами замачивания чердачного перекрытия в результате протечек с кровли. Утеплитель и деревянные конструкции перекрытия находиться в замоченном состоянии (см. схему дефектов в разделе 8)
- Множественные следы выполненных ремонтно-восстановительных работ по частичной замене чердачных балок и щитов перекрытия.
- Скопление строительного мусора на чердачном перекрытии.
- Выявлены балки чердачного перекрытия, поврежденные грибом и гнилью на различную глубину с потерей сечения до 60%.
- На отдельных участках деревянные перекрытия имеют прогибы превышающие допускаемые значения.
- Отмечены участки с просыпающимся утеплителем через зазоры между стенами и балками и между щитами.
- Над влажными помещениями (санузлы и ваннные комнаты) отмечены балки, поврежденные гнилью в результате конденсации влаги в толще утеплителя.
- Следы замачивания на нижней поверхности перекрытия лестничной клетки 1 подъезда.
- Протечки через чердачное перекрытие в помещения квартир и провисание потолков (см. фото 15-18).

Причины возникновения дефектов:

Балки чердачного перекрытия подвержены замачиванию из-за большого количества трещин, сколов и сквозных отверстий в асбестоцементных листах кровли и через слуховые окна. В период дождей происходит интенсивное замачивание локальных участков балок чердачного перекрытия и теплоизоляционного слоя. Кроме того, замачивание чердачного перекрытия происходит над влажными помещениями и в зонах с выпусками канализационных стояков, не выведенных за пределы кровли.

Нецелесообразно выполнять ремонтно-восстановительные работы перекрытия без устранения причины замачивания.

Оценка физического износа балок чердачного перекрытия

Жилой дом по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2, эксплуатируется с 1955 года в течение 69 лет. Сроки эффективной эксплуатации балок чердачного перекрытия и их отдельных элементов до постановки на капитальный ремонт в

219-24-ОР

Лист

10

Лит. Изм. № докум. Подп. Дат

соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», превышен вдвое и требуются мероприятия по ремонту и восстановлению эксплуатационной пригодности конструктивных элементов.

Сроки эффективной эксплуатации: перекрытия деревянные по деревянным балкам оштукатуренные, чердачные – 30 лет; утеплитель чердачного перекрытия – 40 лет.

Оценка физического износа балок чердачного перекрытия проводилась в соответствии с ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального обследования, с их значениями, приведенными в табл. 27.

Физический износ балок чердачного перекрытия составляет – 60%.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	219-24-ОР

4.1 Фотофиксация дефектов



Фото 1. Протечка по ендове на перекрытие лестничной клетки. Скопление строительного мусора.



Фото 2. Скопление строительного мусора после частично выполненного ремонта балок чердачного перекрытия.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР



Фото 3. Следы ремонтно-восстановительных работ балок чердачного перекрытия. Скопление строительного мусора.



Фото 4. Неплотности элементов узла слухового окна, протечки на чердачное перекрытие..

219-24-ОР

Лист

13

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл



Фото 5. Следы замачивания и гниения балок чердачного перекрытия. Просыпание теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия в щели деревянного щита перекрытия.



Фото 6. Участок вскрытия балок чердачного перекрытия. Следы замачивания и гниения. Скопление строительного мусора.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

14



Фото 7. Выпуски канализационных стояков выведены в чердачное пространство.



Фото 8. Обильное замачивание участка балок чердачного перекрытия протечками с кровли.

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР



Фото 9. Участок вскрытия балок чердачного перекрытия. Следы замачивания и гниения. На фотографии представлена замененная балка чердачного перекрытия.



Фото 10. Участок вскрытия балок чердачного перекрытия над санузлом. Следы замачивания и гниения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-OP



Фото 11. Следы замачивания в подьезде. Образование грибка.



Фото 12. Скопление строительного мусора. Гниение элементов стропильной системы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

17



Фото 13. Участок интенсивного замачивания теплоизоляционного слоя и балок чердачного перекрытия протечками с кровли.



Фото 14. В месте протечки кровли на чердачном перекрытии уложен лист поликарбоната.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

18



Фото 15. Замачивание с кровли через чердачное перекрытие квартиры №11.

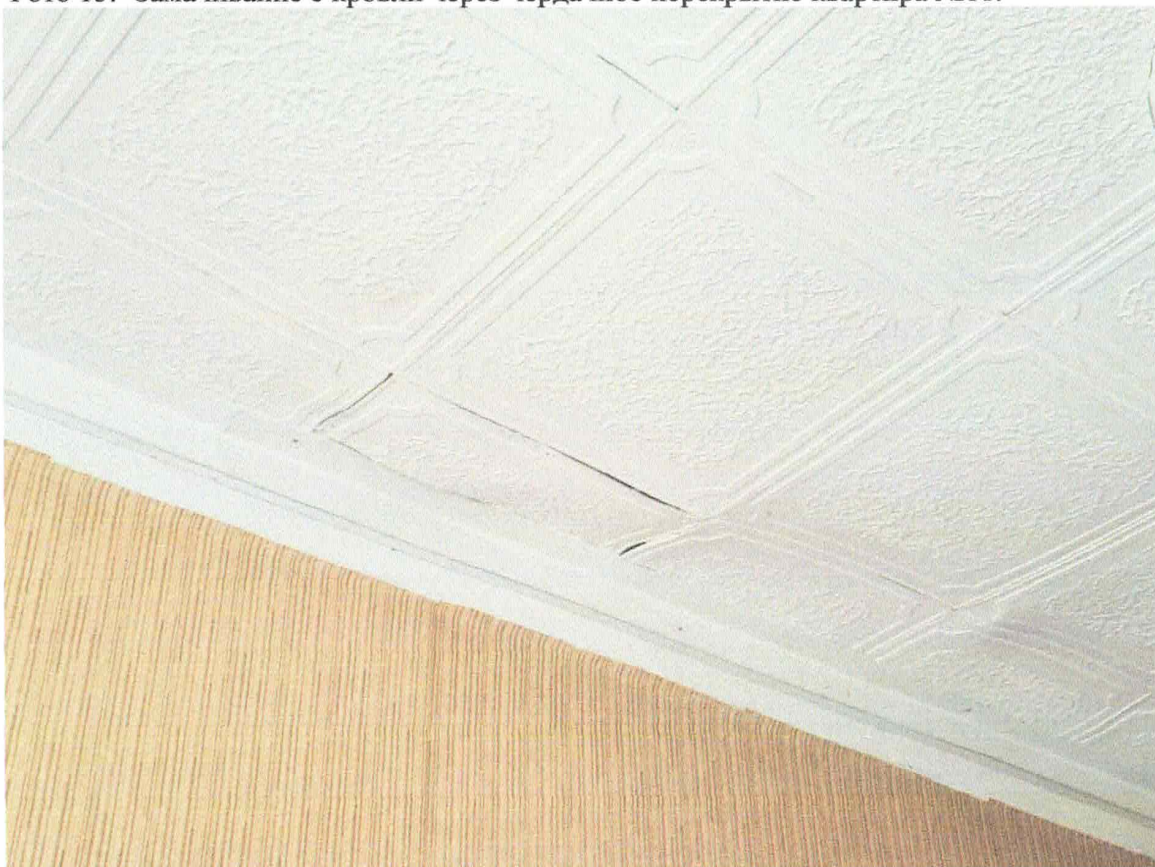


Фото 16. Прогиб чердачного перекрытия квартиры №11.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

19



Фото 17. Протечки через чердачное перекрытие, квартира №32.



Фото 18. Протечки через чердачное перекрытие, квартира №9.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

5. Выводы и рекомендации

По результатам визуального обследования балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, Матросова, д. 30/2, можно сделать следующие выводы:

1. Техническое состояние балок чердачного перекрытия согласно требованиям ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» оценивается как **ограниченно-работоспособное с возможным переходом в аварийное**.

2. Согласно нормативным требованиям ВСН 53-86(р) сроки эффективной эксплуатации балок чердачного перекрытия превышены в двое. Многочисленные дефекты и повреждения чердачного перекрытия согласно ВСН 58-88(р) свидетельствуют о высокой степени физического износа – 60% и требуется незамедлительная организация ремонтно-восстановительных мероприятий по устранению выявленных дефектов для предотвращения ухудшения технического состояния несущих элементов чердачного перекрытия.

3. Для предотвращения дальнейшего перехода технического состояния деревянного чердачного перекрытия в аварийное техническое состояние необходимо выполнить ремонт и частичную замену участков чердачного перекрытия жилого дома в кратчайшие сроки в ходе проведения капитального ремонта.

4. Для приведения балок чердачного перекрытия в работоспособное техническое состояние и повышения эксплуатационной пригодности, надежности чердачного перекрытия жилого дома требуется проведение капитального ремонта, в ходе которого необходимо выполнить:

4.1 Снять теплоизоляционный слой с чердачного перекрытия и провести освидетельствование балок чердачного перекрытия для определения объемов ремонта и замены аварийных участков.

4.2 Выполнить частичную замену чердачного перекрытия.

4.3 Выполнить устройство нового пароизоляционного и теплоизоляционного слоя из эффективных современных материалов.

4.4 Выполнить капитальный ремонт крыши жилого дома.

4.5 Вывести все канализационные стояки за пределы кровли.

5. Проведение капитального ремонта крыши до замены участков перекрытия не рекомендуется. Выполнять работы по капитальному ремонту чердачного перекрытия и капитальному ремонту крыши рекомендуется параллельно, выполняя замену участков перекрытия с последующей заменой крыши по захваткам.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

21

6. Литература

1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
3. СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
4. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
5. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой. Москва. 1987 г.
6. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений».
7. Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам/ ЦНИИПромзданий. - М., 1989.
8. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений/ АО «ЦНИИПромзданий. – М., 1997г.
9. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». М: 1997.
10. Руководство по инженерно-техническому обследованию. Оценке качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений. РТМ 1652-9-89. Проектнииспецхиммаш. 1989.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	219-24-ОР	Лист
						22

7. Копия выписки СРО



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2460113617-20241118-0432

(регистрационный номер выписки)

18.11.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1192468023219

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	2460113617
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "НТП"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	660062, Россия, Красноярский край, Красноярск, Телевизорная, 4, офис 203
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири" (СРО-И-047-23072019)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-047-002460113617-0055
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	02.10.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 02.10.2019	Нет	Нет



Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

219-24-ОР

Лист

23

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	20.07.2023
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Руководитель аппарата






ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5
СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D80EA876F
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 20.11.2023 по 20.11.2024

А.О. Кожуховский



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

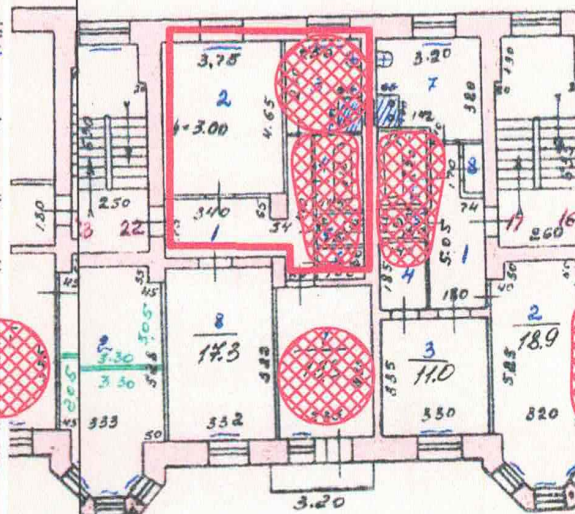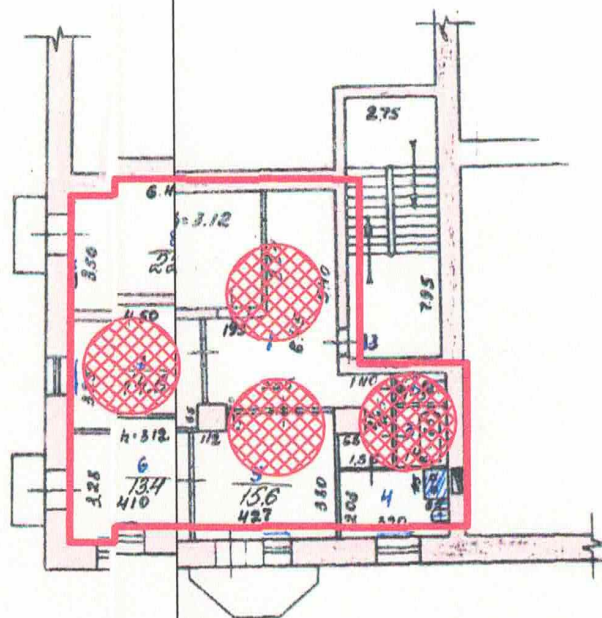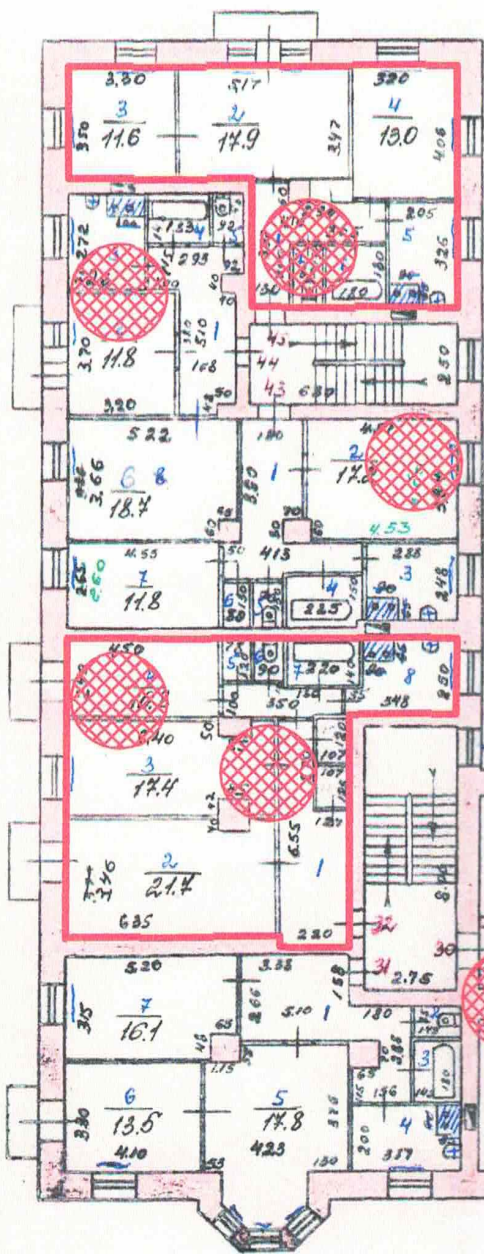

Ген. изд. вкл.
вкл. 1971-76 г. 1. 1. 1.

е обозначения


- Участок замачивания, возможного замачивания, возможного обрушения балок чердачного перекрытия, гниение, образование грибка

Изм.	Кол.	Лист
Выполнил	Яков	
Глав. спец.	Яськ	
Проверил	Шадр	
Н. контр.	Шадр	

ул. Аэродромная №2

V - этаж

IV - этаж

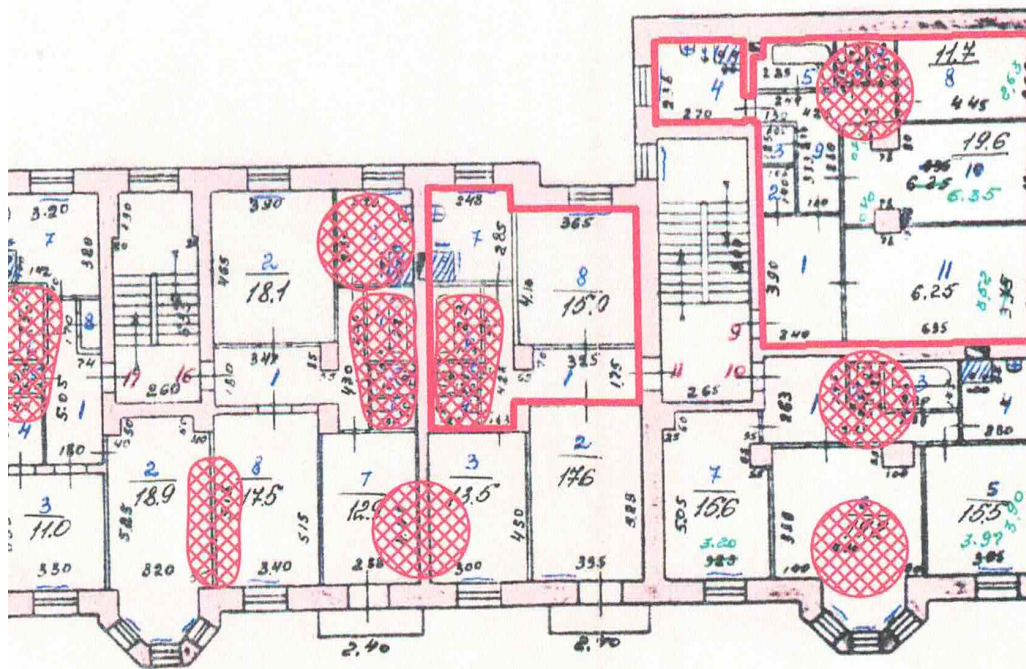

						219-24-OP		
						г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Визуальное обследование балок чердачного перекрытия многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30/2 для определения технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта		
Выполнил		Яковлев				Стадия	Лист	Листов
Наб. спец.		Яськов				OP	1	1
Проверил		Шадрин				 ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС"		
Контр.		Шадрин						